



RZUT DACHU - skala 1:100

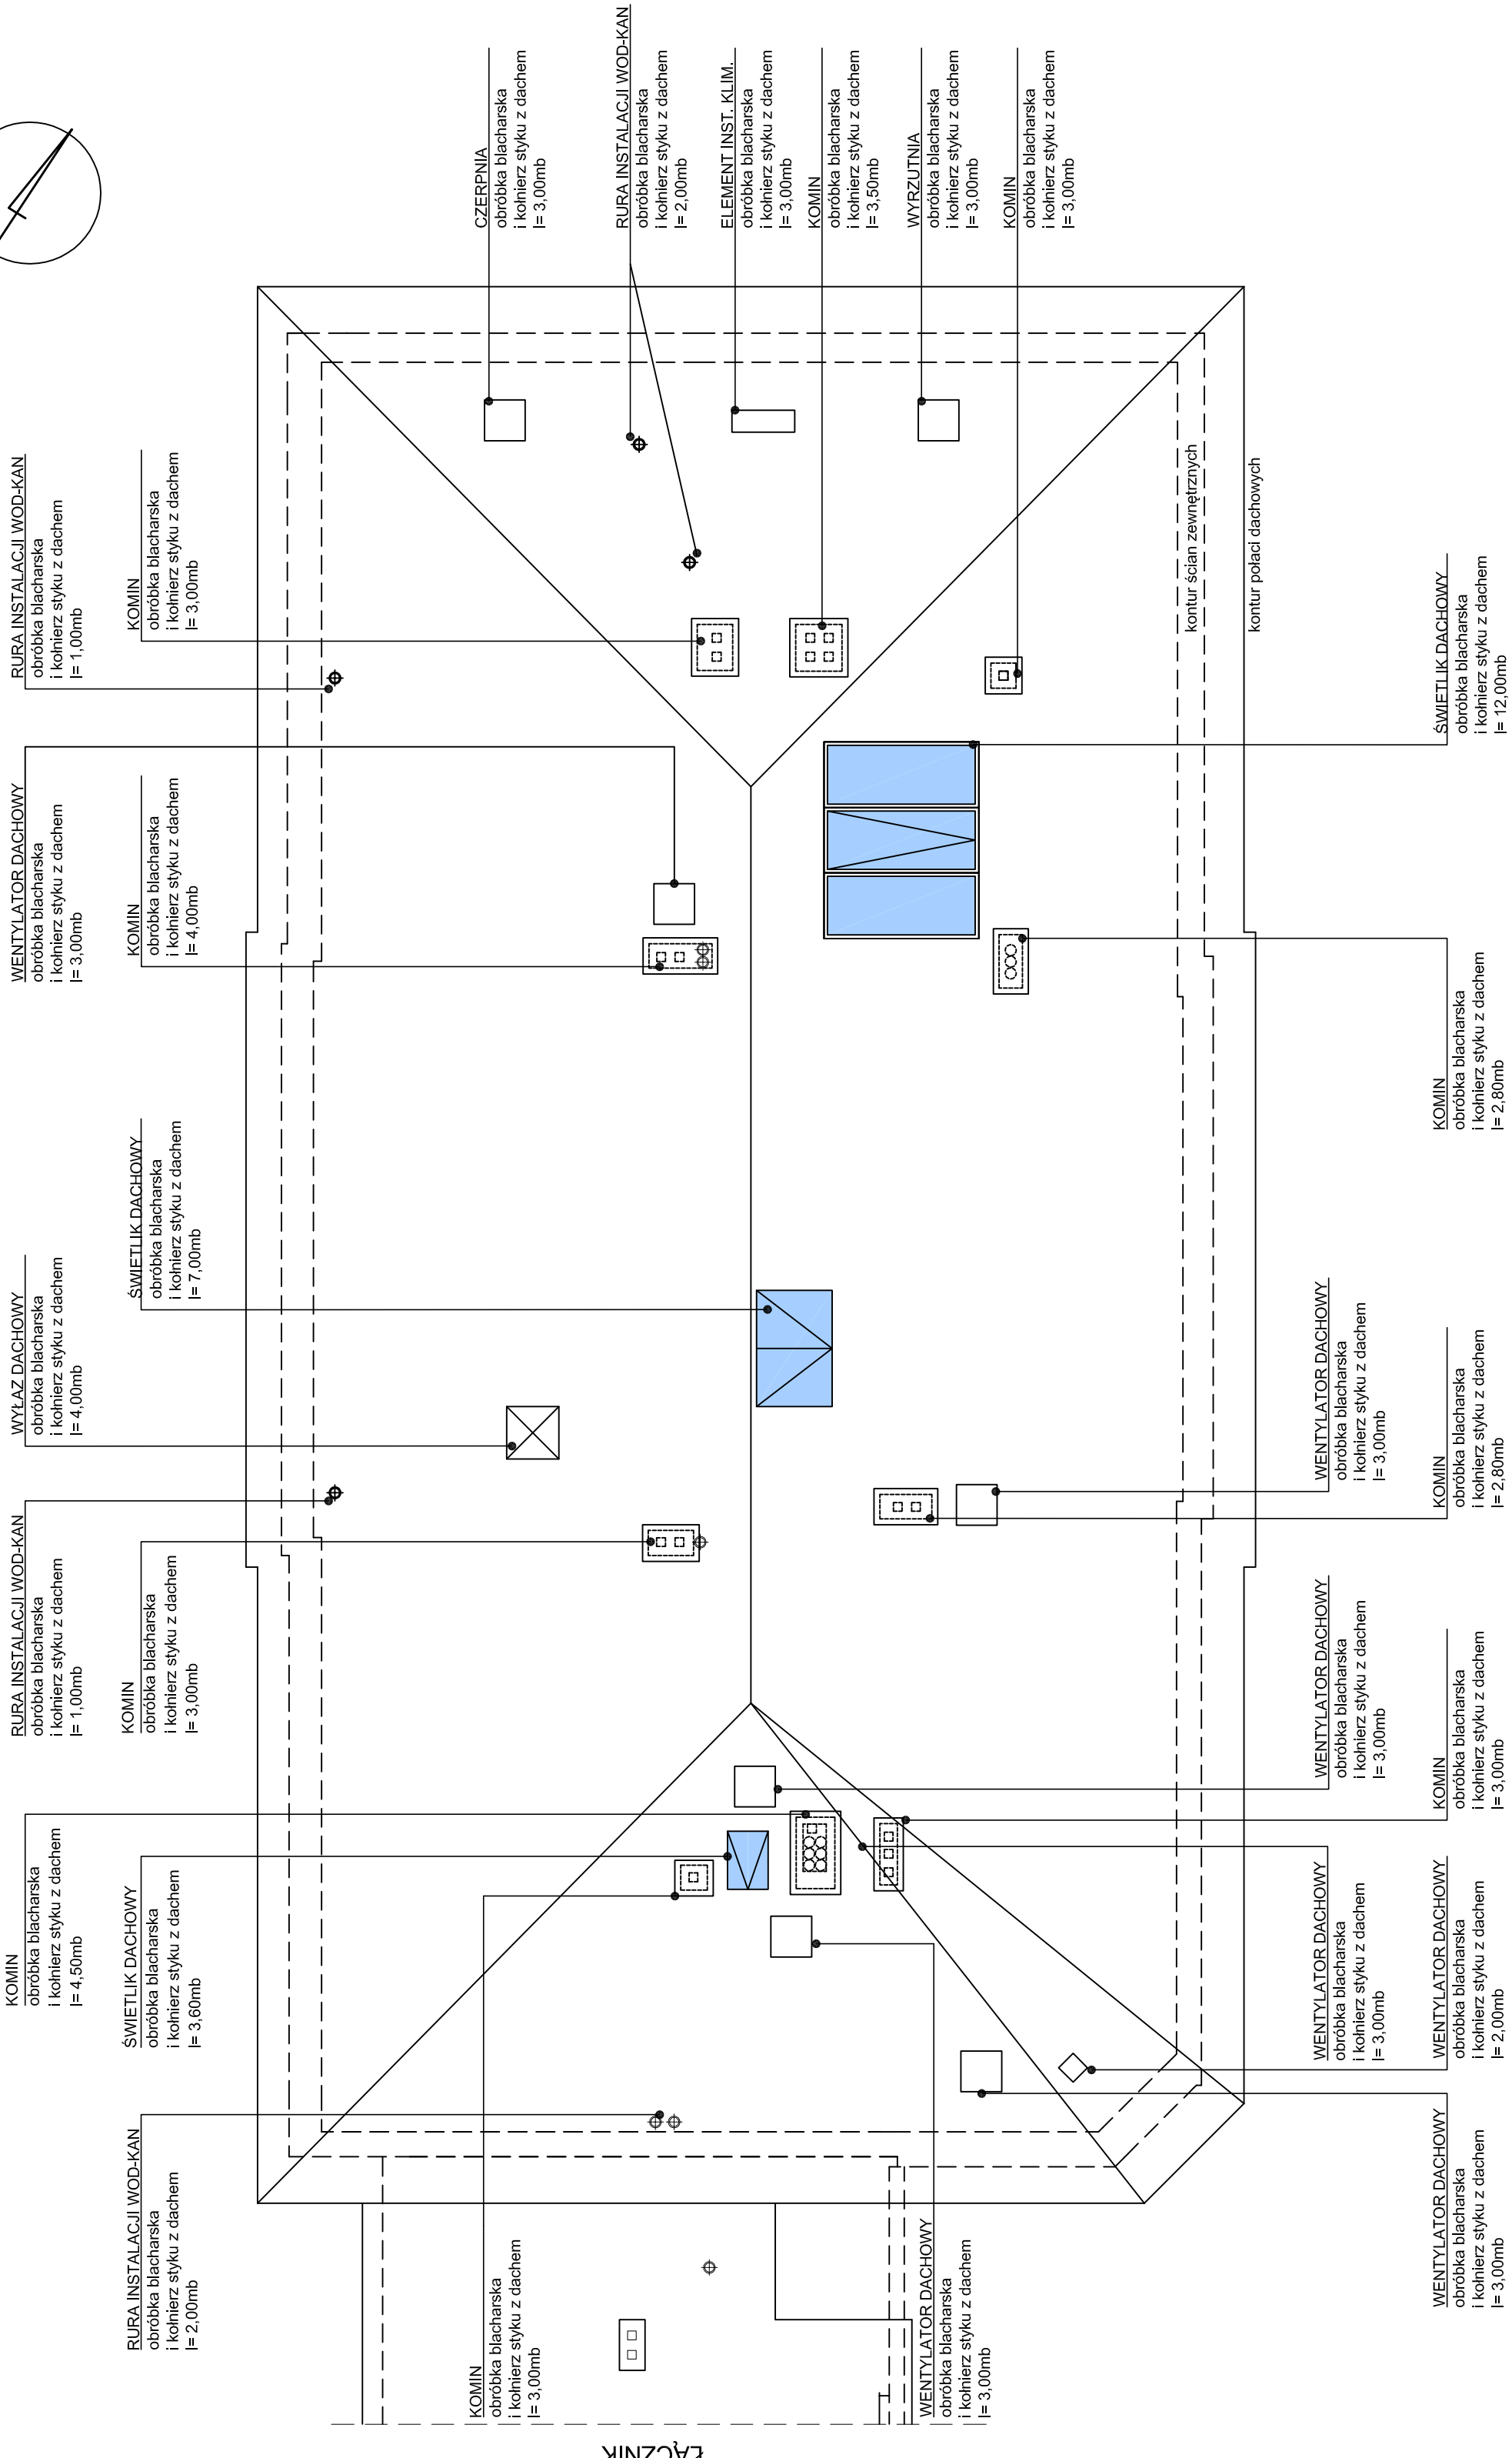

ŁĄCZNIK


ZDJĘCIE DACHU Z LOTU PTAKA

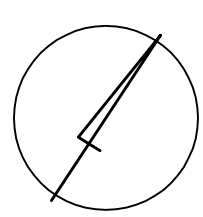

L UWAGI:
 Dach nad budynkiem głównym pokryty jest gontem bitumicznym TEGOLA wykonaną fabrycznie folią miedzianą. Jej stan techniczny jest na ogół dobry, choć miejscowo występują niszczenia.
 uszkodzenia folii miedzianej, co powoduje przedostawanie się wód opadowych pod dachówki i jej przenikanie do pomieszczeń i na więźbę dachową.
 Niszczące są natomiast obróbki wszystkich elementów wyprowadzonych ponad połac dachową
 - kominów, przewodów wentylacyjnych i kanalizacyjnych, nasłowieli dachowych, itp.

- PROJEKTUJE SIĘ:**
- dla pokrycia dachu: wymianę gontów bitumicznych TEGOLA wykonanych fabrycznie folią miedzianą - na nowe (takie same) na 20% powierzchni dachu,
 - wykonanie nowych obróbek i kominów, świetlików dachowych, wyrzutki wentylacyjnych, wywiewek kanalizacyjnych- wszystkich elementów wystających ponad połac dachową i uszczelnienie w/w styków membraną dachową.
 - Właściwości membrany:
 - bezspoinowa powłoka- brak łączeń i spoin,
 - o wysokiej elastyczności – 200%, zapewniająca szczelność w miejscach styku materiałów
 - o różnej rozciągliwości np. stal, beton, drewno,
 - o twardości - min. 10,
 - o bardzo wysoka odporność na UV,
 - o odporność na warunki pogodowe (śnieg, deszcz, ekstremalne obciążenia termiczne - mroz i wysokie temperatury, zanieczyszczenie powietrza itp.),
 - montaż kominery uszczelniającej na styku elementów pionowych z dachem, dla więźby dachowej (na poddaszu) - w miejscach jej zamknięcia (po likwidacji niszczeń)
 - w dachu) - osuszenie drewna oraz zaimpregnowanie drewna preparatem owadobójczym, grzybobójczym oraz ogniochronnym - wewnętrznego stosowania.


W ramach remontu dachu przewiduje się także - w świetliki znajdującym się nad poddaszem wymienić szybę: z listwianego szkła jednospływowego - na szklenie podwójne
 (od zewnątrz szkło bezpieczne) wraz z wykonaniem jego uszczelnienia na styku z połac dachową. Bez zmian pozostaje kłapa oddymiająca zamontowana w jednej kwaterze tego świetlika.

LEGENDA:
 Świetliki dachowe

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY w BYDGOSZCZY,
 ul. Marcinkowskiego 12-14, 85-056 Bydgoszcz

MODERNIZACJA I REMONT OBIEKTÓW ZESPOŁU PARKOWO-PALACOWEGO W OSTROMECKU

REMONT DACHÓW - USZCZELNIENIA STYKU POŁĄCI DACHOWEJ I ELEMENTÓW PONAD DACHEM skala 1:100

	PRZEMYSŁOWE BIURO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE BUDOWNICTWA "PION" SP. Z O.O. ul. Paderewskiego 10/2, 85-075 Bydgoszcz		
	Inwestor: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy ul. Marcinkowskiego 12-14, 85-056 Bydgoszcz		
Branża: ARCHITEKTURA		Data: 15-06-2017	
Temat: Modernizacja i remont obiektów zespołu parkowo-palacowego w Ostromecku.		Faza: P.B.W.	
Rysunek: Remont dachów - obróbki		Nr zlecenia: 03/2017	
Projektował: mgr inż. arch. Ludmila Mgdańska upr. nr inż-P-4823101846z		Skala: 1:100	
Sprawdził: mgr inż. arch. Małgorzata Schmidt upr. nr GP-KZ-73421269Z		Nr. rys. 9	
Opracował: mgr inż. Paulina Jordanowska-Hiller mgr inż. arch. Łukasz Rosiak			